


## Расходомер с выходным сигналом напряжения

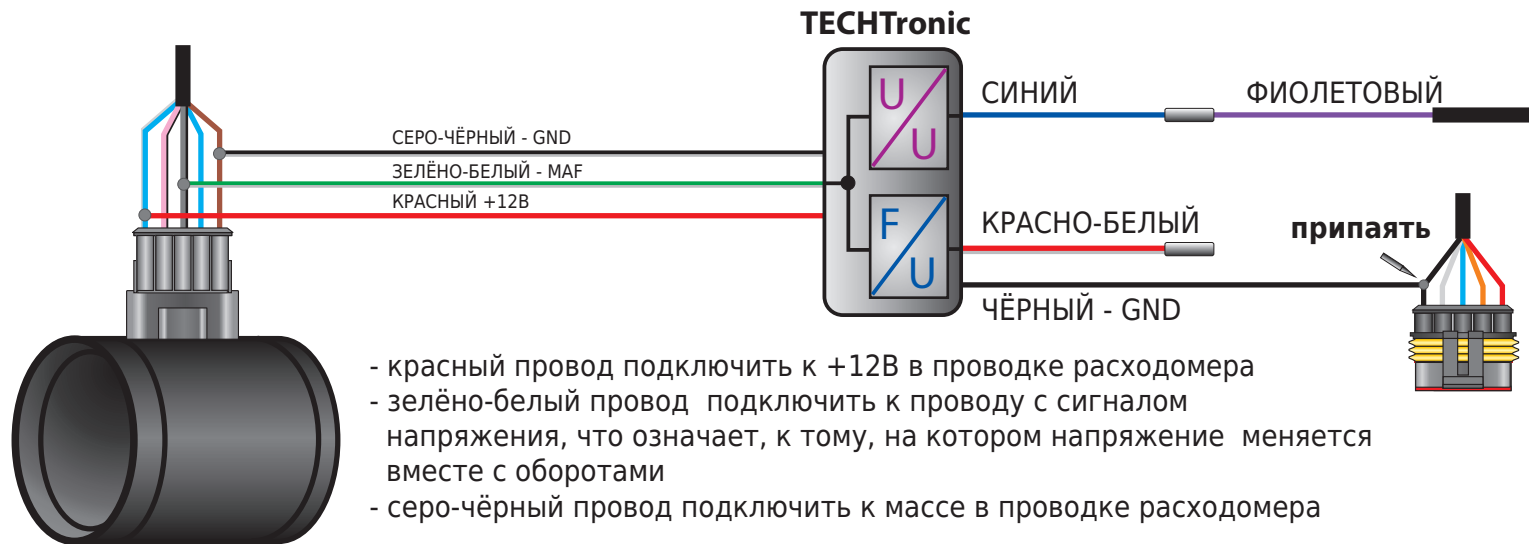


Провод лямбда зонд 1 или 2 из проводки контроллера газа подключить к синему проводу. Красно-белый провод необходимо изолировать.

Разъём к PTS-01

Расходомер воздуха аналоговый (напряжение)

- красный провод подключить к +12В в проводке расходомера
- зелёно-белый провод подключить к проводу с сигналом напряжения, что означает, к тому, на котором напряжение меняется вместе с оборотами
- серо-чёрный провод подключить к массе в проводке расходомера

## Расходомер с выходным частотным сигналом

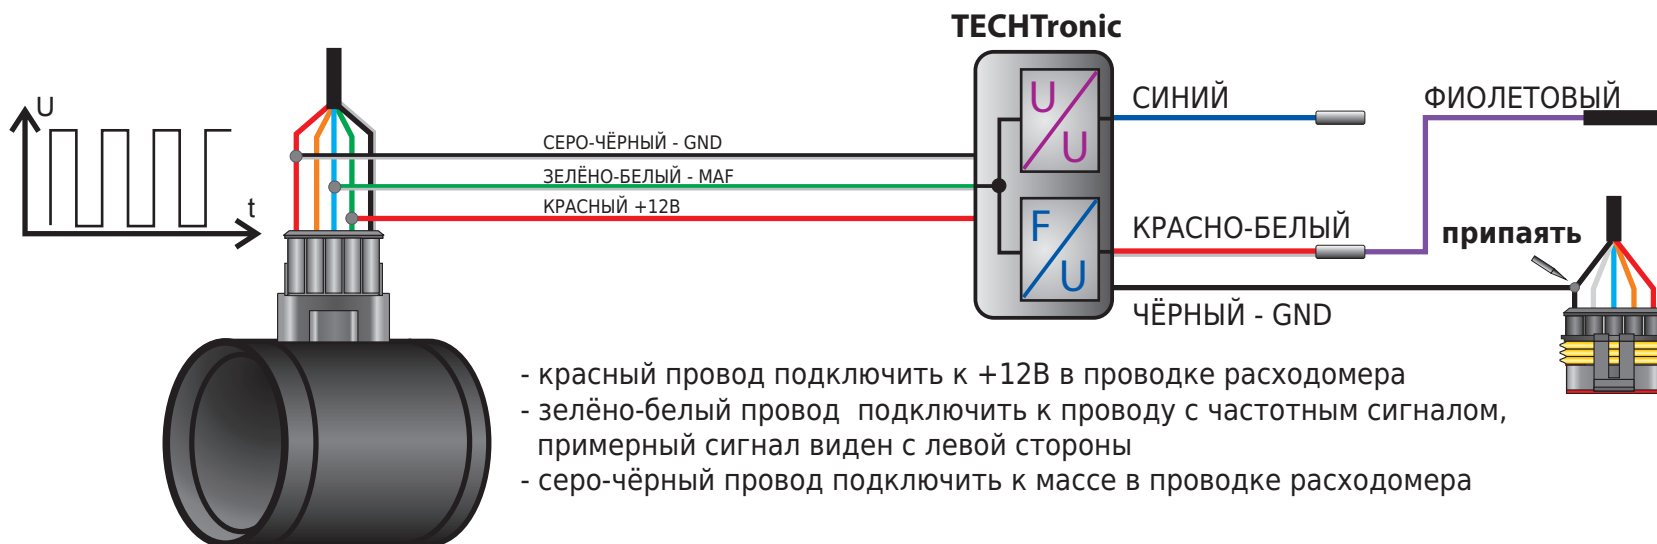

Провод лямбда зонд 1 или 2 из проводки контроллера газа подключить к красно-белому проводу. Синий провод необходимо изолировать.

Разъём к PTS-01

Расходомер воздуха цифровой (частотный)

- красный провод подключить к +12В в проводке расходомера
- зелёно-белый провод подключить к проводу с частотным сигналом, примерный сигнал виден с левой стороны
- серо-чёрный провод подключить к массе в проводке расходомера

ТЕCHTronic - Схема подключения